


QUICK START

ПРИНТЕР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВКИ



XCC® PROMARK T-800

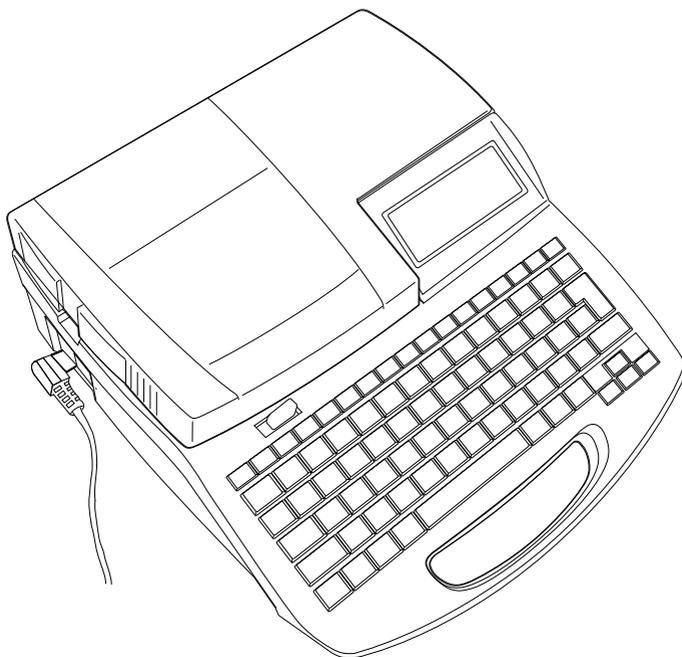

Благодарим Вас за покупку Promark T800. T800 является профессиональным, портативным термотрансферным принтером для Partex профилей, который позволяет легко и быстро производить свои маркеры на Кабели, провода и электрические компоненты. Задавать печать можно с помощью программного обеспечения, которое позволяет импортировать файлы Excel. Promark T800 является идеальным решением для монтажников и производителей шкафов управления.

XCC® PARTEX
MARKING SYSTEMS


- 1 Удостоверьтесь, что принтер выключен.

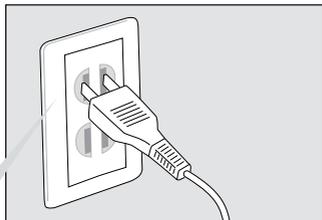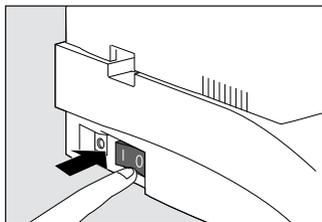

Сетевая розетка

 Форма вилки зависит от страны использования.

- 2 Подключите блок питания (K30120).



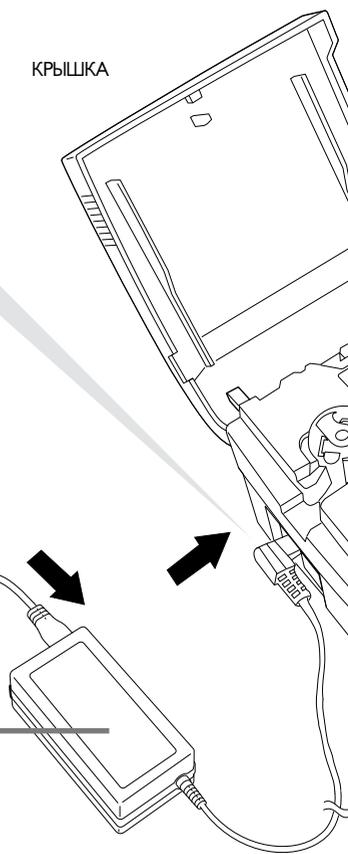


КРЫШКА

- 3 Поднимите крышку.


- 4 Установка красящей ленты.

Удалите картонную заглушку и легким движением пальца натяните красящую ленту, затем вложите кассету в принтер.

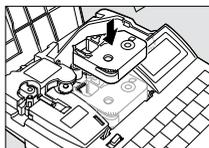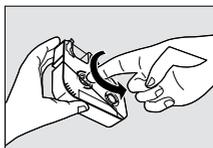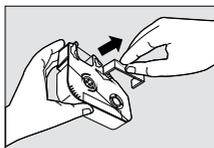


ОСТОРОЖНО!

Не касайтесь соединения на кассете с красящей лентой. Не касайтесь соединения (металлическая часть) на кассете с красящей

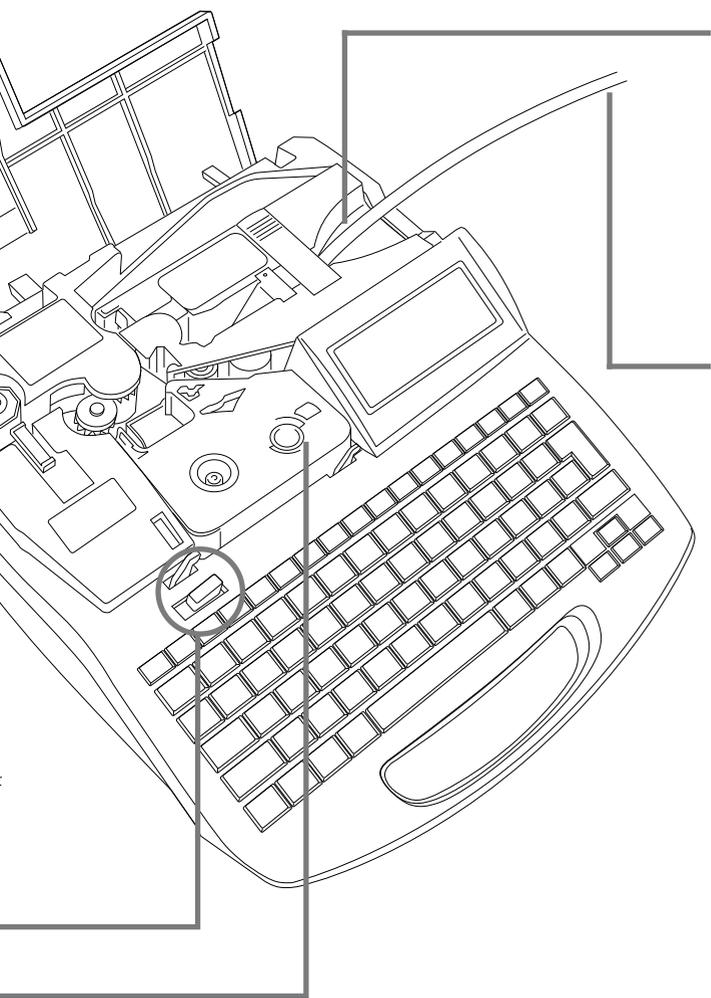


5 Установите направляющую для профиля

Вставьте крючки направляющей в отверстия принтера. Вдавите направляющую на свое место – вы должны услышать щелчок.

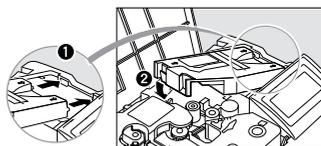


6 Подача профиля.

Подавайте профиль, пока его конец не коснется подающего ролика 2.

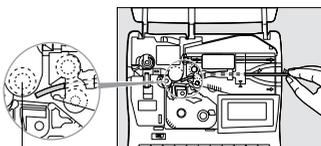

Подающий ролик 2

Введите профиль, как показано на рисунке (загибом вниз). Профиль введенный другим способом может застрять в принтере.

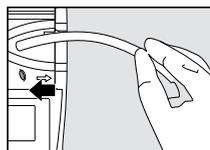


ВКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ

7 Закройте крышку.




8 Нажмите кнопку включения принтера.

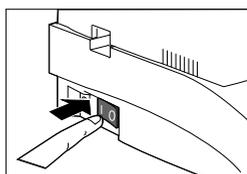


[Пример] Печать «С-2» на профиле PO-05.


РЕЗУЛЬТАТ 

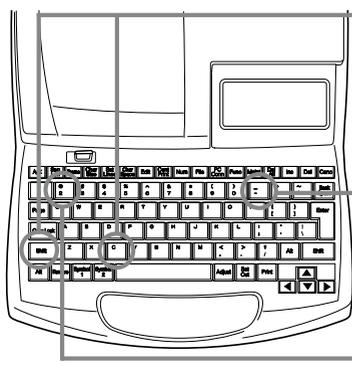

9 Придерживая [Shift],
нажмите [C]



10 Нажмите [-].



11 Нажмите [2].



ВНИМАНИЕ!

ЕСЛИ ВЫ ПО ОШИБКЕ ВВЕЛИ
НЕ ТОТ СИМВОЛ,

например: вместо "С-2"
вы ошибочно ввели "С=2"

1 Нажмите [←] и [→] и переместите
курсор на цифру 2.




2 Нажмите [Back Space].
Знак "=" исчезает.



3 Нажмите [-].




ПЕЧАТЬ

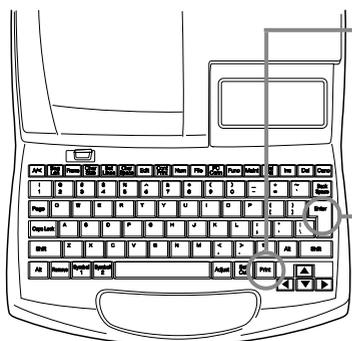

12

Нажмите [Print].

Удостоверьтесь, что вы выбрали соответствующий
профиль.




Если в принтере не будет кассеты с красящей лентой, появится сообщение «No ribbon cassette». Сообщение «No ribbon information. No ribbon amount displayed. Press Enter» появляется, если невозможно считать информацию о ленте, например из-за повреждения кассеты. Если вы увидите сообщение, указанное на рисунке выше, поступайте согласно инструкции.

13

Нажмите [Enter].


Удостоверьтесь, что вы выбрали размер PO-05.



14

Нажмите [Enter].



Удостоверьтесь, что вы выбрали количество



15

Нажмите [Enter].

Профиль автоматически втягивается в принтер, и начинается печать. Когда печать закончится, профиль будет автоматически обрезан.

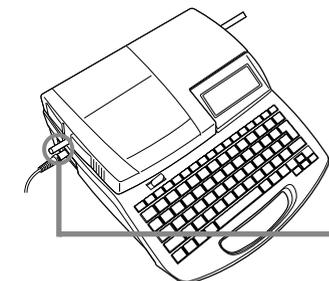

16

Извлеките профиль с надписью.